INDICADOR DE TEMPERATURA PARA 5 PUNTOS

⊡Como Especificarlo

T 4 W M – N 3 N P 4 C

C	°C
0	-99.9~199.9
4	0~399
5	0~500
C	0~1200
P	Pt100Ω
J	J(IC)
K	K(CA)
N	Sin salida
3	110/220VCA 50/60Hz
N	Función sin control
M	Indicador de 5 puntos
W	DIN W96XH48mm
4	4 Dígitos
T	Temperatura

❖Por favor verifique el rango de temperatura cuando especifique el modelo.

❖Especificaciones

Model	T4WM
Apariencia y Dimensiones	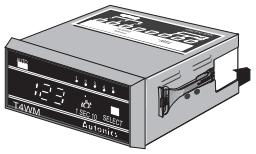 [W96XH48XL111.6mm]
Alimentación	110/220VCA 50/60Hz
Rango de Alimentación permitida	90 ~ 110% del rango de voltaje
Consumo de energía	3VA
Display	Display 7 segmentos con LED
Dimensiones del carácter	W9.8XH14.2mm
Precisión del display	F.E ± 0.5% rdg ±1dígito
Entrada de sensor	●T.C (Termopar) : K(CA), J(IC) RTD : Pt100Ω
Impedancia	●T.C (Termopar) : Max. 100Ω ●RTD : Max. 5Ω por cable
Cantidad de sensores	●T.C (Termopar) : Max. 5pcs ●RTD : Max. 5pcs

⊡Indicación en el Panel Frontal

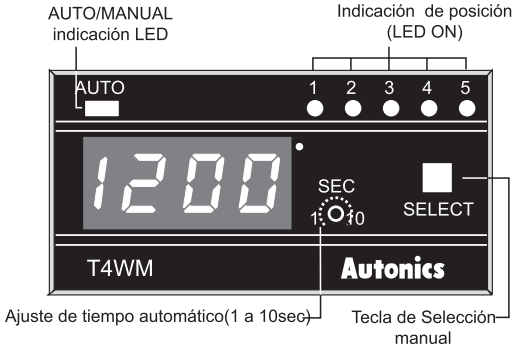

⊡Conexiones

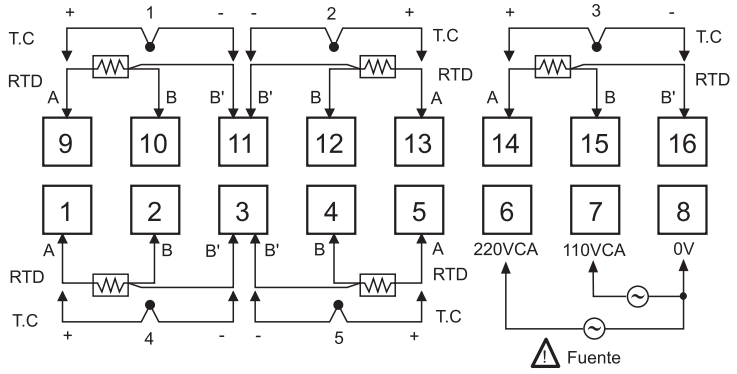

❖RTD(Detector resistivo de temperatura) : Pt 100Ω (modelo de 3 cables)
❖T.C(Termopares) : K, J

⊡ Rango de temperatura de cada sensor

Modelo	T4WM		
Sensor de Entrada	T.C(Termopar)		RTD
	J(IC)	K(CA)	Pt100Ω
(°C/°F) 1600			
1200		1200°C	
1000			
800			
Escala 600	500°C		
Estándar 400			399°C
200			199.9°C
100			
0			
-100			-99.9°C